

## Инструкция по монтажу датчика динамометрирования MGT СДД-1

1. Остановить станок качалку в нижнем положении. Установить СК на тормоз.
2. При помощи домкратов (рис 1) разжать траверсы на необходимое, для установки датчиков с подкладками, расстояние.



Рис 1

3. Установить нижнюю прокладку (рис 2).

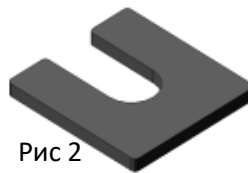


Рис 2

4. Установить датчик «MGT СДД-1» лицевой стороной к оператору как показано на рисунке 1.
5. Установить страховочный винт (рис 3) **ВНИМАНИЕ!!! Винт должен ходить свободно. Ни в коем случае не затягивать гайку до упора!!!**



Рис 3

6. Установить верхнюю прокладку (рис 2).
7. Проверить правильность установки датчика. Лицевая часть пластикового корпуса должна слегка выступать или должна быть расположена в одной плоскости с кромками траверс канатной подвески. Траверсы должны быть параллельны друг другу, и установлены без перекосов (рис 4)



Рис 4

8. Плавно опустить верхнюю траверсу на датчик. Удостовериться в том, что нагрузка полностью воспринимается датчиком и, ни каким образом, не передается на другие элементы конструкции траверсы (ШВЛ, стаканы).
9. Вынуть из пазов домкраты.
10. Запустить ШГНУ.